Retour Accueil

Sciences et Techniques Industrielles Productique Secteur Préparation Génie Mécanique Ressource Page 1 sur 41



ÉLABORATION DES GAMMES DE FABRICATION

CONTENU

Principe de recherche : 2 / 41

Démarche d'élaboration : 4 / 41


Pièces Prismatiques : 5 / 41

Pièces cylindriques : 20 /41

NOM: Prénom:

1. PRINCIPE DE RECHERCHE:

1.1. Définitions:

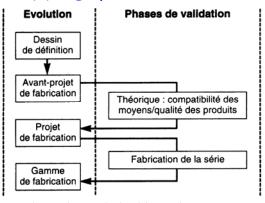

1 : Chronologie de la démarche d'industrialisation


Toute pièce mécanique évolue d'un état initial, correspondant à la pièce brute, vers un état final, représentatif du contrat de départ qu'est le dessin de définition. La valeur ajoutée représente l'ensemble des opérations (usinages, traitement, etc.) à effectuer.

- La gamme de fabrication est un document d'archives dans lequel sont consignées, de manière chronologique et globale, les différentes phases de la transformation d'un produit.
- Une phase représente l'ensemble des opérations effectuées à un même poste de travail.
- Une opération met en œuvre un seul des moyens dont est doté ce poste de travail.

La chronologie de la démarche de conception des gammes de fabrication permettant d'aboutir au document d'archives est présentée figure 1. La variété des modes d'obtention des bruts et la diversité des regroupements et enchaînements d'opérations sont tels

que le processus de fabrication envisageable pour un même produit est loin d'être unique. Il est donc nécessaire d'avoir un déroulement progressif avec des phases de validation intermédiaires qui porteront entre un avant-projet et un projet, sur la compatibilité des moyens choisis avec la qualité désirée du produit; entre un projet et la gamme de fabrication finalisée, sur les résultats de la production réelle. Les choix conduisant à l'élaboration d'un avant-projet sont basés sur des critères garantissant techniques et économiques. Ces deux approches sont parfois contradictoires et le choix définitif est le résultat d'un compromis, qui intègre l'exigence de qualité demandée. Le problème, résumé figure 5.2, simple à poser mais difficile à résoudre, consiste donc à trouver rapidement le processus le plus économique, techniquement fiable, donnant le niveau de qualité souhaité.

1.2. Importance de la technologie de groupe

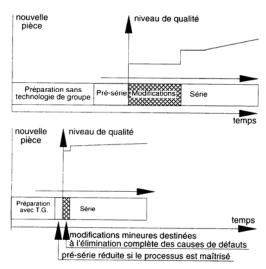

2 : Apport de la technologie de groupe

Un travail important a été réalisé au cours de la dernière décennie pour réduire les temps de production. Aujourd'hui la fréquence des changements de produits impose, dans les services de préparation du travail, une forte réduction des temps d'études. Cette amélioration s'appuie sur la maîtrise des procédés de fabrication dans l'entreprise. Il faut, pour une nouvelle pièce à réaliser, rechercher des similitudes avec celles dont on maîtrise déjà la réalisation.


Plus les similitudes seront grandes, meilleures seront la prévision et la rapidité de mise en œuvre de la fabrication.

Cette manière d'aborder les *processus* de fabrication relève de la technologie de groupe. La figure 2 montre l'intérêt de la démarche pour diminuer les coûts relatifs à la préparation, à la mise au point et à la non-qualité.


Dans les services de préparation des fabrications, la technologie de groupe permet de répondre rapidement aux demandes nouvelles des marchés, aux modifications à apporter aux fabrications stabilisées, aux nouveaux produits résultant des innovations réalisées par les bureaux d'études. Les documents (gamme de fabrication, contrats de phases, cartes de contrôle, etc.) constituent alors une réelle banque de données consultable par l'ensemble du personnel travaillant à la préparation du travail. Afin de retrouver au plus vite les données exploitables, il est nécessaire de mettre en place une classification des pièces.

1.3. Classification des pièces mécaniques :

La classification est basée sur une analyse morpho-dimensionnelle des pièces. Il est possible de distinguer trois grandes catégories (voir figure 3).

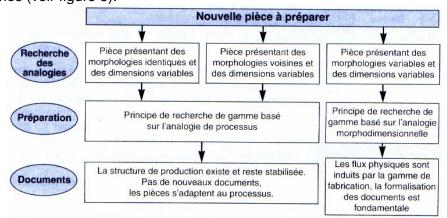

3 : Classification des pièces mécaniques

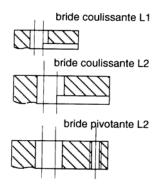

4 : Pièces présentant des similitudes de processus

✓ Pièces de morphologie identique et de dimensions variables.

On parle dans ce cas de famille de pièces paramétrées, la notion importante est ici le facteur d'échelle (exemple : des brides coulissantes de différentes dimensions).

✓ Pièces de morphologie voisine et de dimensions variables

La géométrie des pièces est quasiment identique (exemple : bride coulissante, bride pivotante) nécessitant de faibles adaptations dans le processus de fabrication (figure 4)

Ces deux types de pièces permettent des regroupements dans lesquels il est intéressant de rechercher une analogie basée sur une similitude de processus. Les enchaînements d'usinages seront alors induits par l'organisation de l'atelier de production, lui-même résultant des études de fabrication de pièces antérieures. Cette organisation des flux physiques représente, dans ce cas, le savoir-faire de l'entreprise.

✓ Pièces de morphologie et de dimensions variables.

A contrario, si une entreprise fabrique des pièces variées, seule une étude géométrique des surfaces à usiner peut aboutir à des analogies de fabrication avec des pièces antérieures. Comme il n'existe pas alors de similitudes basées sur les flux physiques, il devient nécessaire de transcrire les processus d'élaboration sur des documents écrits pour constituer la mémoire de l'entreprise.

Nous allons, par la suite, nous intéresser à cette dernière catégorie de pièces. Ce cas, qui est le plus difficile et le plus complet, correspond à la situation de nombreuses entreprises de sous-traitance mécanique.


2. DÉMARCHE D'ÉLABORATION :

Les analyses morphologiques montrent que l'on peut séparer les pièces mécaniques en deux grands groupes qui sont:

- le groupe des pièces cylindriques;
- le groupe des pièces prismatiques.

La figure 5 présente, selon le groupe d'appartenance des pièces et le savoir-faire de l'entreprise, les principales démarches d'élaboration des gammes de fabrication. Elle fait apparaître :

- une similitude globale de la démarche, quelle que soit la nature des pièces, qui conduit après réalisation et validation à un archivage représentant un nouveau savoir faire pour l'entreprise;
- une différence concernant le mode d'accès à la mémoire (le codage n'intéresse que les pièces cylindriques);
- l'existence de structures types pour les gammes de pièces cylindriques avec en conséquence une étape particulière notée 5 pour ce type de pièces.

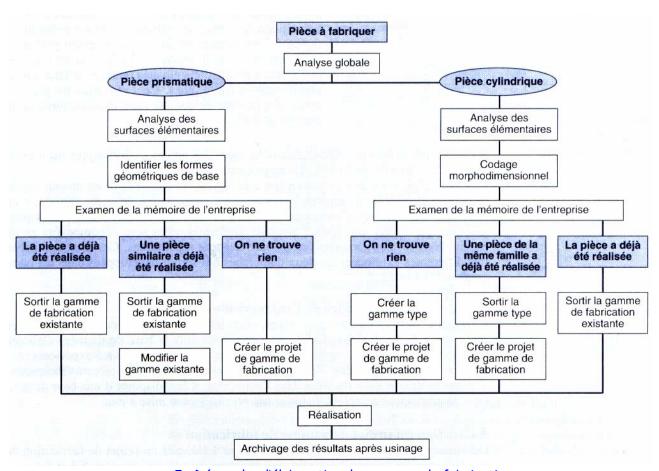

5 : Démarche d'élaboration des gammes de fabrication




LES PIECES PRISMATIQUES

3. ÉLABORATION DES GAMMES DES PIECES PRISMATIQUES :

Afin de faire apparaître l'ensemble des réflexions qui conduisent à l'écriture de la gamme, on se place dans le cas où aucune pièce du type proposé n'a été précédemment réalisée dans l'entreprise.

3.1. CONSTRUCTION DU PROJET GAMME :

La figure 6 résume le cheminement de réflexion conduisant au projet de gamme. A partir du dessin de définition de la pièce, on dresse un inventaire des surfaces élémentaires auxquelles on attribue en général un numéro d'identification. Un tableau permet d'analyser chacune de ces surfaces et de connaître le nombre d'opérations (ébauche, demi - finition, finition) nécessaires.

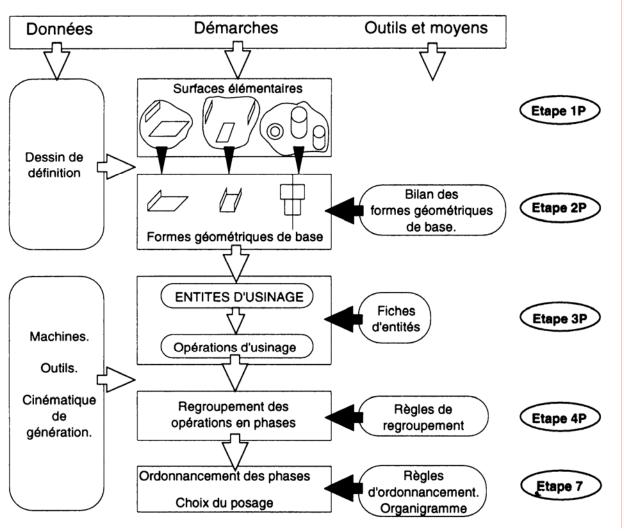

6 : Recherche d'un projet de gamme pour une pièce prismatique

3.1.1. ÉTAPE 1P : Étude des surfaces élémentaires :

Une surface élémentaire est une surface géométrique simple (plane, cylindrique) que l'on ne peut plus géométriquement décomposer.

A partir de l'analyse des spécifications dimensionnelles et de rugosité relatives à chacune des surfaces à usiner constituant la pièce, des tableaux comme celui ci-dessous permettent de faire une première prévision relative au nombre d'opérations à effectuer en fonction des niveaux de qualité souhaités (état de surface, précision dimensionnelle, etc.). Ceci constitue un premier élément à prendre en compte dans la détermination du nombre d'outils à employer.


| Critères | 1 opération | 2 opérations | 3 opérations | 4 opérations |
|------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 0,4 ≤ IT | | | | |
| 0,15 ≤ IT < 0,4 | | | | |
| 0,05 ≤ IT < 0,15 | | | | |
| IT < 0,05 | | | | |
| Qualité > 12 | | | | |
| Qualité 9 - 11 | | | | |
| Qualité 7 - 8 | | | | |
| Qualité < 7 | | | | |
| Ra < 0,8 | Rectification à prévoir | | | |

3.1.2. ÉTAPE 2 P : Identification des surfaces géométriques de base

En fabrication, il est souvent possible d'associer plusieurs surfaces élémentaires afin de les usiner simultanément (avec le même outil). Cette étape consistera à identifier l'ensemble de ces compositions de surfaces en se référant à une base de données de formes géométriques usinables et répertoriées.

Le tableau ci-dessous présente de manière non exhaustive une telle base de données.

L'association des différentes formes géométriques permet de composer la majorité des pièces mécaniques courantes. A l'intérieur de cette base, une forme particulière, appelée « profil », permet de traiter le cas de géométries complexes comme on peut en trouver sur des pièces provenant de l'industrie aéronautique entièrement usinées après forgeage.

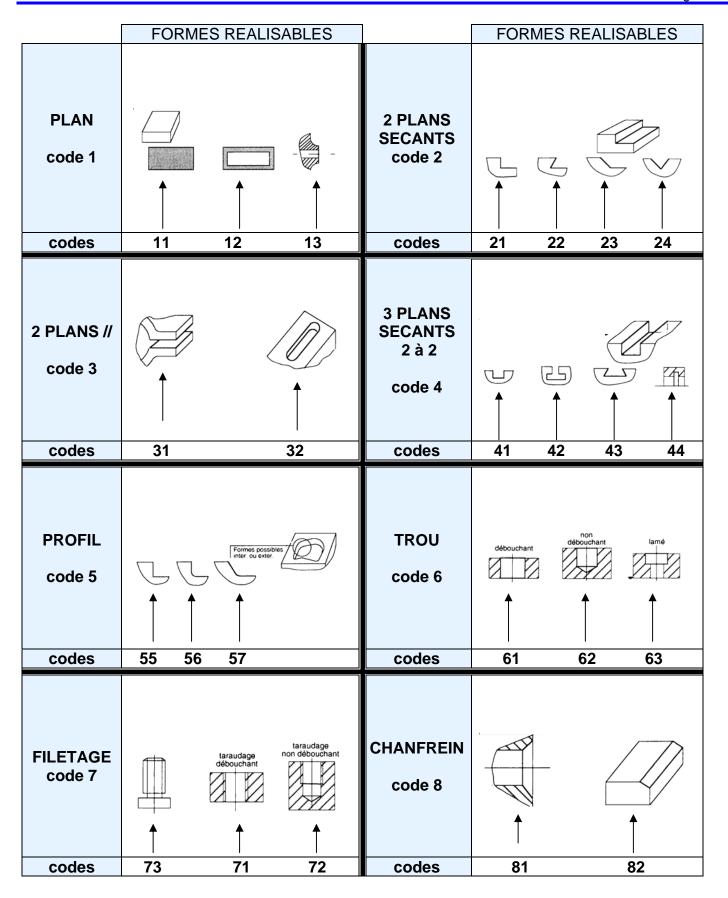

3.1.3. ÉTAPE 3 P: Choix des entités d'usinage


L'étape précédente fait appel uniquement à l'aspect géométrique des formes à usiner et permet de les identifier. Il s'agit maintenant de prévoir leur usinage, c'est-à-dire de faire un choix d'outils en fonction de la machine prévue.


Définition : une entité d'usinage est l'association d'une forme géométrique de base (exemple : le trou lamé) avec un ensemble composé d'une machine-outil, d'un outil et de sa *cinématique de génération*. L'ensemble « outil / cinématique de génération »


Va permettre de définir le type d'opération (fraisage, perçage, etc.). Chaque entité forme donc un tout indissociable. Il est intéressant de remarquer que certains logiciels de fabrication assistée par ordinateur adoptent cette démarche (association d'une forme géométrique, d'un outil et d'un cycle d'usinage).


La banque de données technologiques consiste en un inventaire des solutions possibles d'usinage en termes de choix d'outil et de cinématique de génération pour chacune des formes géométriques de base répertoriées et pour chaque machine-outil. L'inventaire correspondant au tour CN et CU est fourni sous forme de fiches ci-après.


Cette banque de données ne doit pas être confondue avec la mémoire de l'entreprise; elle va permettre de rechercher l'adéquation entre la forme géométrique à générer et l'outil à employer pour la machine prévue.

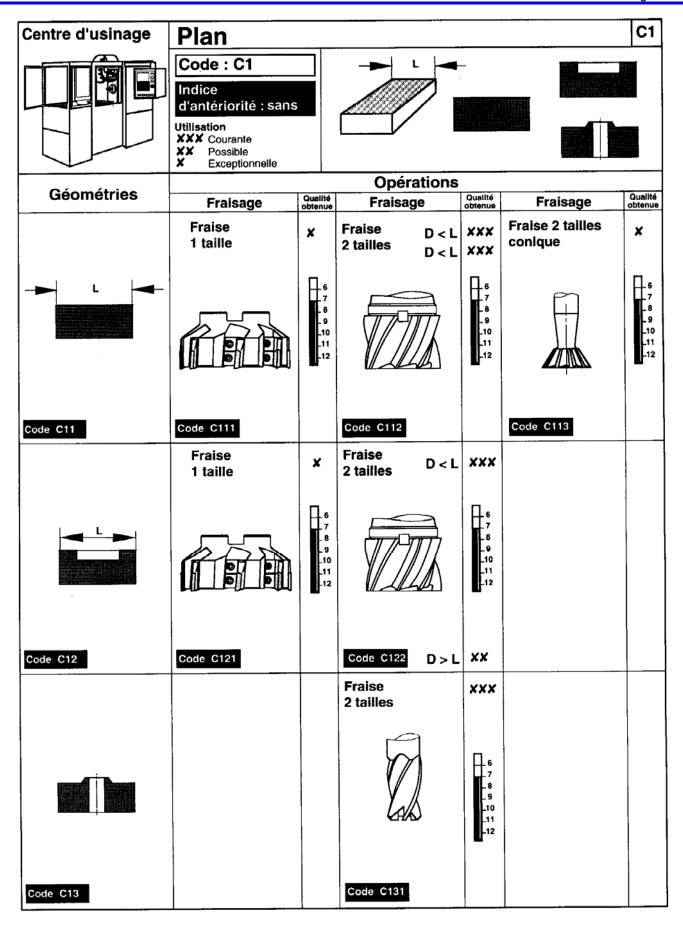


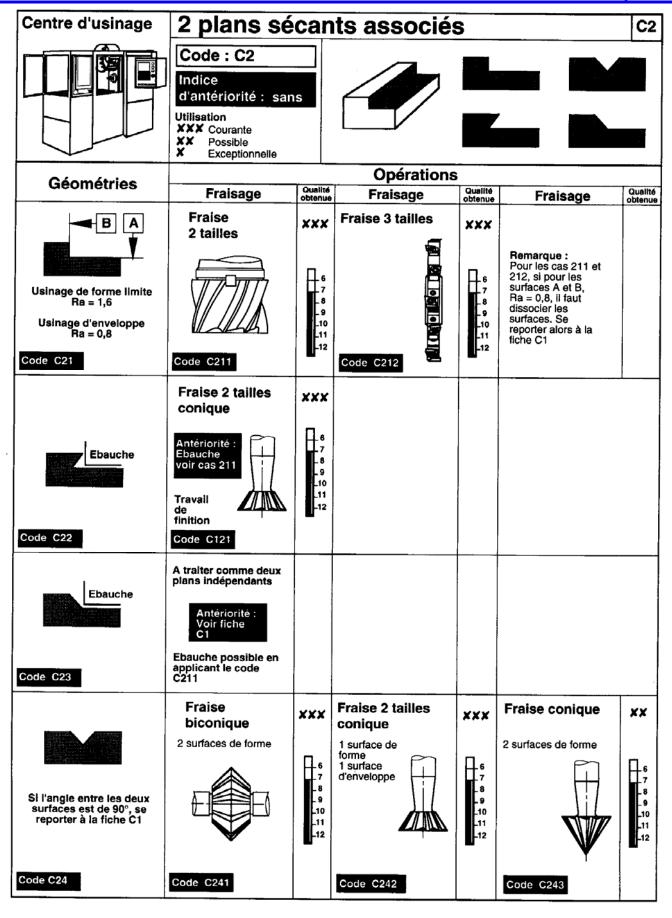


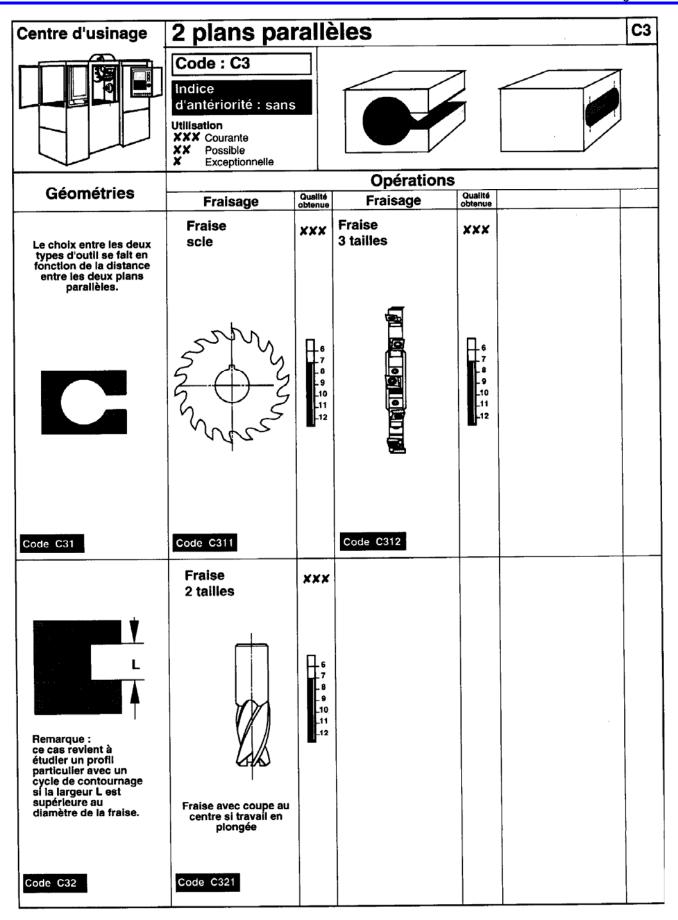


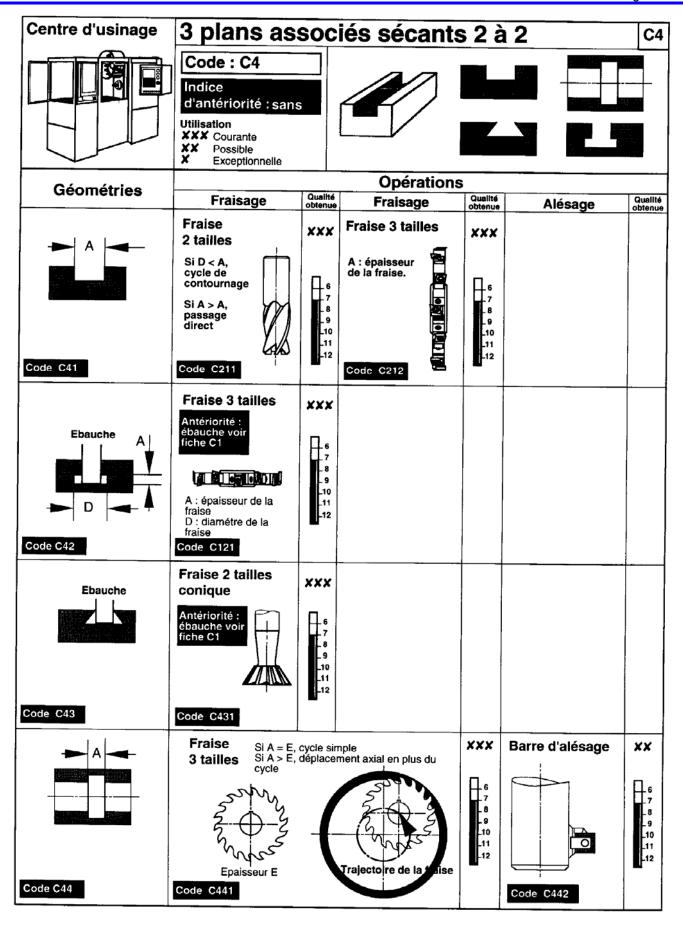

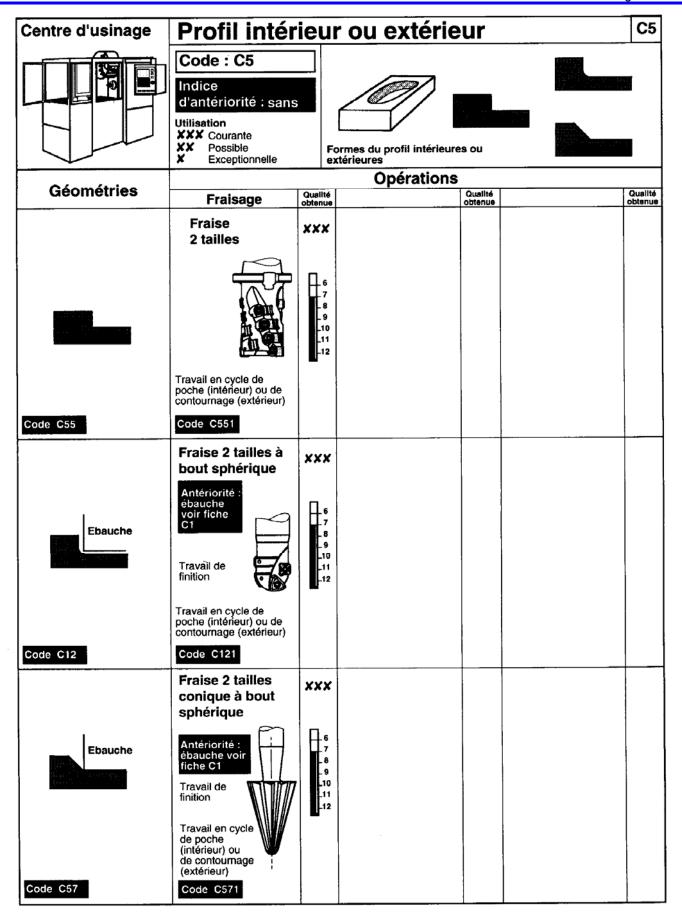

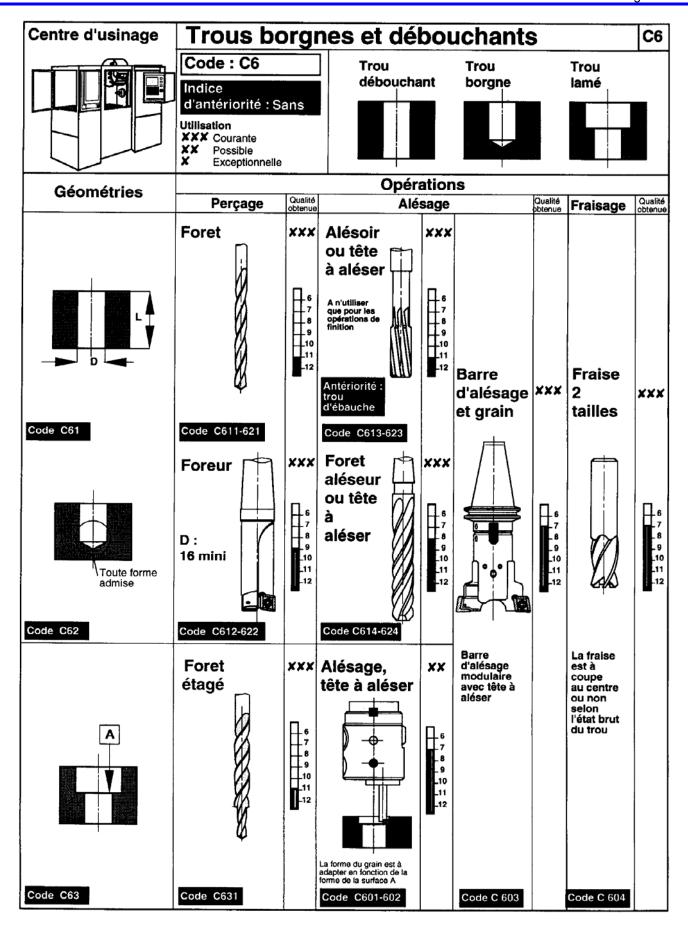

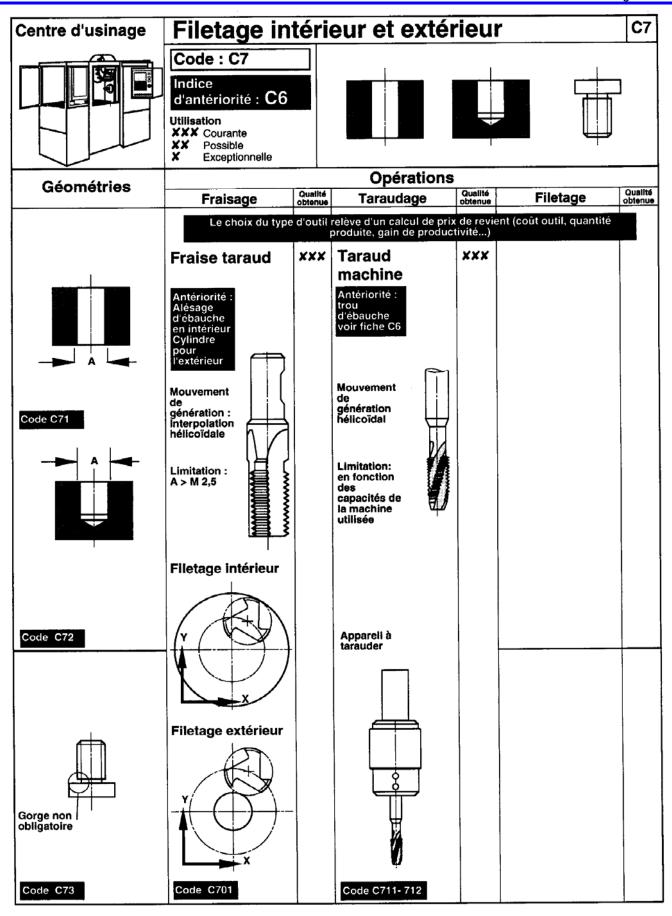

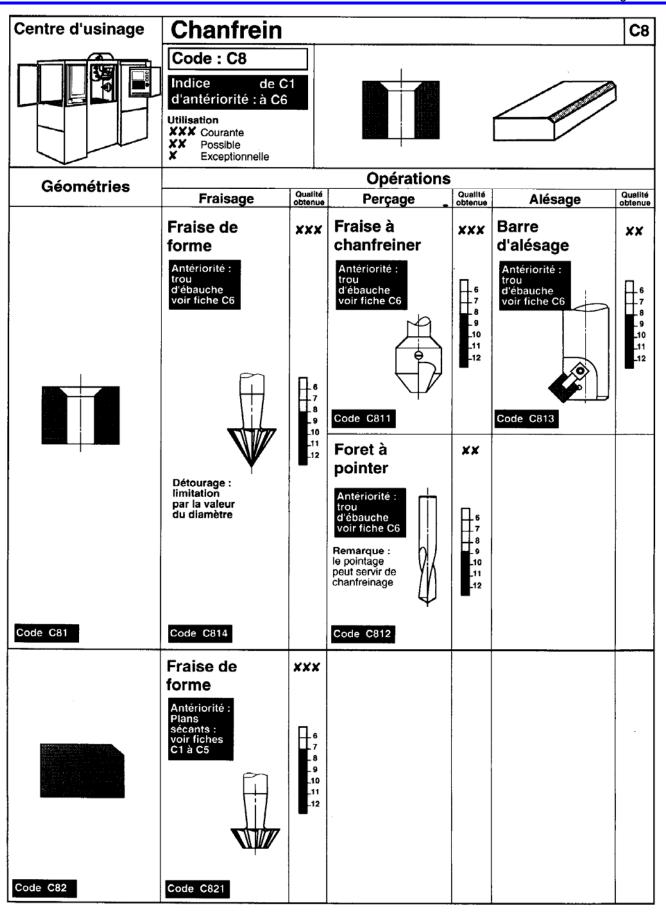


3.1.4. ÉTAPE 4 : Regroupement d'opération en phase

Règles de regroupement :

Ces règles comme nous le verrons s'appliquent également aux pièces cylindriques.

Approche technologique :

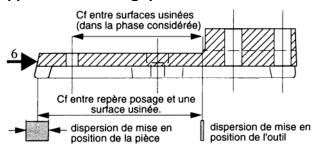

7. L'influence des dispersions sur l'IT des cotes fabriquées

La précision du positionnement relatif des surfaces usinées tient :

à la dispersion de mise en position dans le cas de surfaces liées géométriquement aux éléments physiques de posage (une seule surface par axe relève de ce cas);

à la précision intrinsèque de la machine pour les surfaces dont les positions relatives résultent des déplacements obtenus par la machine et des écarts éventuels de la remise en position des outils.

Les dispersions de mise en position de la pièce sur son montage étant plus importantes que celles dues aux déplacements dans la machine (surtout pour les machines à commande numérique), la gamme d'usinage devra limiter le nombre de fois où la pièce sera posée sur la machine (voir figure 7).

Approche économique

Le but recherché est de réduire au maximum les coûts de production. En conséquence il faut réduire les temps improductifs et, parmi eux, les temps de montage-démontage, les temps de transfert, etc. Ceci conduit également à la limitation du nombre de montages-démontages.

Ces deux approches permettent d'énoncer les règles suivantes :

Règle 1 : Associer un maximum d'opérations dans une même phase.

Ceci ne peut se réaliser sans la connaissance des possibilités en termes de cinématique de génération, de nombre d'outils, de fonctionnalité de directeurs de commande numérique, etc., des machines-outils et des outillages. Cela montre l'importance des

dossiers machines. Cet aspect complémentaire amène à la deuxième règle

Règle 2 : Exploiter au maximum les possibilités des machines et des outillages.

Ces deux critères permettent de déterminer le nombre et le contenu des phases pour une pièce et une unité de production données. Il reste maintenant à ordonnancer ces phases et à faire un choix de posage pour chacune d'elles.

3.2. ÉTAPE 7 : Ordonnancement des phases et choix du posage

Nous avons vu que la dispersion de mise en position était prépondérante pour la précision de la pièce à usiner. La qualité de la mise en position isostatique (stabilité, précision) est donc déterminante. Nous en déduirons des règles concernant le posage de la pièce.

Règle 3 : La qualité du posage doit être le critère prépondérant pour la mise en place de la pièce sur la machine-outil.

Règle 4: Le posage doit permettre l'accessibilité maximale aux surfaces usinées.

Cette règle vise à diminuer le *nombre de reprises*, ce qui joue sur la qualité globale de la pièce, sur les temps et finalement sur le coût total; elle est en complet accord avec la règle d'association maximale des opérations.

Règle 5: Le posage doit se traduire par une réalisation du porte-pièce la plus simple possible.

Cette règle vise à simplifier au maximum le montage pour réduire son coût, ce qui entraîne une réflexion plus profonde sur le choix des surfaces de départ qui ne doivent pas être forcément celles liées par une « cote » aux surfaces usinées. L'étape suivante qui consiste à prévoir, par le calcul, la valeur des cotes fabriquées, permettra de qualifier le processus retenu, d'un point de vue dimensionnel et géométrique. Si le résultat est négatif, les changements à apporter seront induits par le calcul :

- ✓ modification de la surface de départ suivant un ou plusieurs axes;
- modification d'un des procédés retenus;
- ✓ modification d'un outil;
- modification des associations d'opérations.


Règle 6 : Le posage doit permettre l'ablocage.

Il est impératif de maintenir la pièce en position lorsqu'elle est soumise aux efforts de coupe, c'est le rôle du dispositif d'ablocage (serrage). La position des points de serrage est fortement induite par celle des points d'isostatisme; il est donc nécessaire de vérifier dès cet instant que le serrage est possible et que les surfaces à usiner restent accessibles.

3.2.1. Démarche générale de recherche des surfaces d'appuis :

Si l'on rapproche l'ensemble des quatre dernières règles, la réflexion que l'on peut conduire pour aboutir au choix d'un ordonnancement et simultanément de repères de posage peut se traduire par l'organigramme de la figure 8. Cette démarche privilégie un système bien particulier de mise en position:

- ✓ un appui plan, qui procure à la pièce la meilleure stabilité possible, une dispersion de reprise minimale et une grande simplicité de réalisation;
- ✓ un centreur-locating, qui permet de libérer tout le pourtour de la pièce et donne souvent des possibilités de maintien en position très simples.

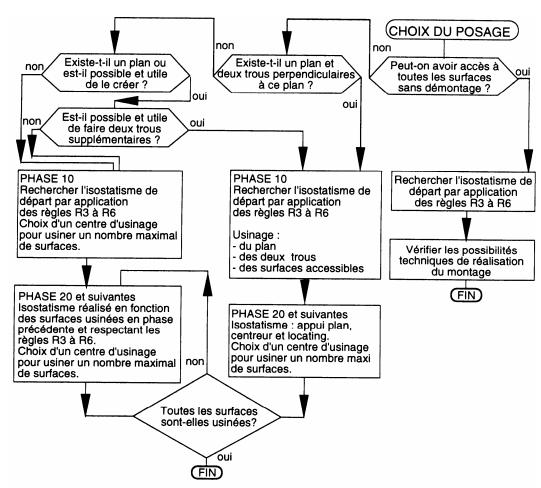

Toutefois, la démarche proposée n'exclut pas, en fonction de la morphologie de la pièce traitée, d'autres possibilités de mise en position. Chaque pièce est un cas particulier et la solution universelle n'existe pas. Le technicien chargé de la préparation doit avant tout faire preuve de bon sens et veiller à toujours appliquer les règles précédemment établies.

L'ensemble de ces règles **R1 à R6** permet de trouver un processus parmi plusieurs possibles avec, comme souci principal, le prix de revient. Son application conduit à privilégier l'aspect économique (association maximale des opérations rendue possible par le choix du posage, déterminé lui-même par la volonté de rendre le montage d'usinage le plus simple possible), tout en visant une qualité maximale (choix de la mise en place de la pièce sur la machine). L'aspect technologique s'inscrit dans une démarche de vérification des solutions les plus économiques :

- √ vérification des possibilités des outillages et des machines;
- √ vérification de la possibilité de maintien en position de la pièce sous les efforts de coupe.




LES PIECES CYLINDRIQUES

4. ÉLABORATION DES GAMMES DES PIECES CYLINDRIQUES :

La figure suivante montre le cheminement de réflexion menant au résultat final. Comme pour les pièces prismatiques, on se place dans le cas où aucune pièce du type proposé n'a déjà été réalisée dans l'entreprise.

Une pièce de forme globale cylindrique est composée d'un ensemble de surfaces de révolution (cône, cylindre, plan, tore; voir figure 5.21), auxquelles viennent s'ajouter des surfaces complémentaires qui peuvent être des plans, des rainures, des trous, des taraudages, etc.

4.1. CONSTRUCTION DU PROJET GAMME

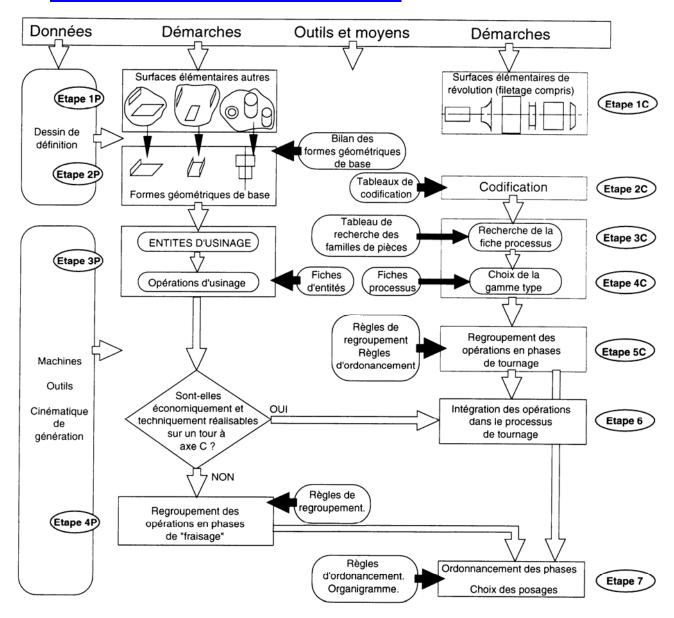


4.1.1 ÉTAPF 1C : étude des surfaces élémentaires

Les surfaces élémentaires de non-révolution seront analysées avec la même démarche que pour les pièces prismatiques, on aboutira donc à un répertoire d'opérations à effectuer. Les fiches d'entités utilisées seront fonction des moyens techniques disponibles, tour à axe C ou centre d'usinage, ou machines-outils traditionnelles, après analyse économique concernant la rentabilité de ces moyens.

| Critères | 1 opération | 2 opérations | 3 opérations | 4 opérations |
|----------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| IT ≥0,4 | | | | |
| $0,15 \le IT < 0,4$ | | | | |
| $0.05 \le IT < 0.15$ | | | | |
| IT < 0,05 | | | | |
| Qualité > 12 | | | | |
| Qualité 9 - 11 | | | | |
| Qualité 7 - 8 | | | | |
| Qualité < 7 | | | | |
| Ra < 0,8 | Rectification à prévoir | | | |

4.1.2. ÉTAPE 2 C : Codification des pièces cylindriques

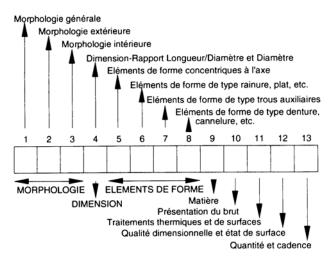

8: Codification des pièces cylindriques (code CETIM)

L'avantage du codage est la possibilité de consultation rapide de la mémoire de l'entreprise. Il existe plusieurs systèmes de codification dont celui du CETIM qui code la pièce selon treize critères. Le résultat obtenu est donc un . code à treize chiffres. Il est à remarquer que, d'un point de vue morphologique, ce système a l'avantage de prendre en compte l'ensemble des pièces cylindriques qu'elles soient purement de révolution ou non (voir figure 2).

Afin de classer les pièces de révolution en familles morpho-dimensionnelles, seuls les quatre premiers rangs du code nous intéressent. Nous allons voir sur un exemple comment coder une pièce (quatre rangs) et retrouver la fiche processus correspondant à la famille identifiée par le code.


| | PIECES DE REVOLUTION | | | | | | | |
|------|----------------------------------|-------------------|--------------------|----------|--|--|---------|--|
| | RANG 1: MORPHOLOGIE GENERALE | | | | | | | |
| code | de morphologie | | | exemples | | | | |
| 0 | | | | | | | L/D < 1 | |
| 1 | ximale | onde | 1 < L/D < 4 | | | | | |
| 2 | à section transversale maximale | | L/D > 4 | | | | | |
| 3 | à section tra | non de révolution | L/D < 1,5 | | | | | |
| 4 | non de ré | non de r | L/D > 1,5 | | | | | |
| 5 | 5 multi-axiale à axes parallèles | | | | | | | |
| 6 | 6 segment | | segment | | | | | |
| 7 | 7 secteur circulaire | | secteur circulaire | + | | | | |
| 8 | 3 | | | | | | | |
| 9 | autres | | | | | | | |

| | PIECES DE REVOLUTION | | | | |
|------|----------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|
| | RANG 2: MORPHOLOGIE EXTERIEURE | | | | |
| code | morphologie | exemples | | | |
| 0 | Un cylindre brut | | | | |
| 1 | Un cylindre usiné | | | | |
| 2 | Deux cylindres | | | | |
| 3 | Profil, ou 3 cylindres et plus, variant dans un seul sens | | | | |
| 4 | Profil, ou 3 cylindres et plus, variant de façon symétrique | | | | |
| 5 | Profil, ou 3 cylindres et plus, variant de façon quelconque | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | Filet de mouvement ou cône fonctionnel ou sphère fonctionnelle | | | | |
| 8 | Génératrice curviligne | | | | |
| 9 | Autres cas | | | | |

9 : code CETIM rang 1

10 : code CETIM rang 2

| | PIECES DE REVOLUTION | | | | |
|------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--|
| | RANG 3: MORPHOLOGIE INTERIEURE | | | | |
| code | morphologie | exemples | | | |
| 0 | Sans | | | | |
| 1 | Avec un trou borgne | | | | |
| 2 | Variant dans un sens, non débouchant | | | | |
| 3 | Variant de façon quelconque, non débouchant | | | | |
| 4 | Avec deux trous non débouchants | | | | |
| 5 | Avec un trou débouchant | | | | |
| 6 | Variant dans un sens, débouchant | | | | |
| 7 | Variant de façon quelconque, débouchant | | | | |
| 8 | Filet de mouvement ou cône fonctionnel ou sphère fonctionnelle | *************************************** | | | |
| 9 | | | | | |

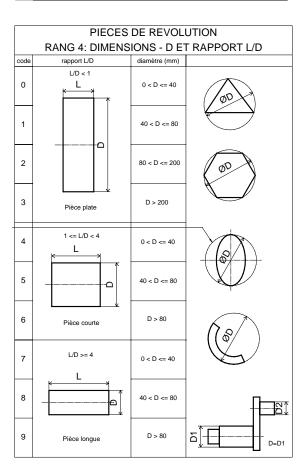

11: code CETIM rang 3

12 : code CETIM rang 4

4.2. DETERMINATION DE LA GAMME TYPE

4.2.1. ÉTAPE 3 C : Recherche de la fiche processus


Les trois premiers rangs du système de codification permettent de retrouver les grandes familles morphologiques, différenciées selon leurs formes générales, extérieures et intérieures (exemple : arbres pleins étagés extérieur, arbres creux non étagés intérieur ou arbres creux étagés intérieur et extérieur, etc.). Le quatrième rang les différencie en fonction de l'aspect dimensionnel (exemples : arbres pleins courts étagés extérieur, arbres pleins longs étagés extérieur, etc.). Le tableau figure 13 présente la marche à suivre pour globaliser les quatre premiers rangs et trouver ainsi la famille correspondant au code; seules les familles les plus courantes sont représentées.

| | RANG | | | | Fiches processus | | |
|----------------|------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | Rep. | Désignation | |
| Pièce plates | 0 | 0 1 | 5 | 0 1 2 3 | F4 | Bagues - Rondelles | |
| Pièce | | 2-3 4-5 | 5 6 7 | | F5 | Bagues épaulées extérieur intérieur lisse ou épaulé | |
| rtes | | 2-3 4-5 7 | 0 1 | | F7 | Arbres pleins courts étagés extérieur | |
| Pièces courtes | 1 | 0-1 2-3 4-5 | 5 | 4 5 6 | F9 | Arbres creux courts non étagés intérieur | |
| Pièc | | 2-3 4-5 7 | 2-3 4-6 7-8 | | F1 | Arbres creux courts étagés intérieur et extérieur | |
| senbu | | 0 1 2 | 0 1 | 7 | F2 | Arbres pleins longs non étagés ou 2D maxi | |
| Pièces longues | 2 | 7-3 4-5 | 0 1 | 8 9 | F3 | Arbres pleins long étagés extérieur | |
| Pièc | | 0 1 | 5 | | F10 | Arbres creux longs non étagés | |

13 : Tableau de correspondance entre le code et la famille de pièce

ARBRES CREUX COURTS ETAGES A L'INTERIEUR ET A L'EXTERIEUR

Fiche processus

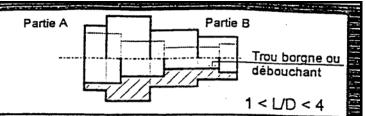

Processus n°2 code 2

PHASE 10 TCN1

Usinage des deux parties


- ébauche puis finition de A , B

et de tout ou partie du trou

OUR A COMMANDE NUMERIQUE:

Processus n°1 code 1

PHASE 10 TCN1

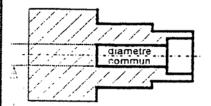


Usinage partie A ou B et de tout ou partie du trou

- ébauche puis finition
- si le trou à réaliser est
- débouchant, possibilité de l'ébaucher entièrement.
- tronçonnage si travail en barre.

Remarques:

- le choix du premier côté usiné relève de la règle R3. Si la pièce brute dispose d'un trou déjà épauché d'un diamètre important (pièce moulée estampée) et qu'une mise en position par l'extérieur n'est pas envisageable, il est possible d'effectuer cette mise en position dans le trou brut.

PHASE 20 TCN2

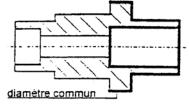

Usinage de la partie restante et de tout ou partie du trou.

ébauche puis finition

Remarques:

- pour la phase 20, reprise de préférence en extérieur sur la première partie usinée. si le ciamètre du trou le permet et qu'une mise en position par l'extérieur n'est pas envisageable.

Eventuellement, reprise en intérieur

restant.

tronconnage.

PHASE 20 TCN2


- éventuellement, finition de la surface tronconnée
- ébauche puis finition du trou

Remarques:

- ce processus est à réserver au travail en barre.
- la partie "côté barre" ne doit pas avoir un écart diamétral très important avec le diamètre commun.
- ce processus permet d'obtenir des défauts de coaxialité très faibles entre les parties A, B et le trou usiné en phase 10 (pas de dispersions de remise en position).

- la finition des diamètres communs (extérieur et intérieur) aux deux parties est réalisée dans la phase où la tolérance de coaxialité avec un autre ciamètre est la plus serrée. Toutefois, si la dispersion probable de reprise est très inférieure à la spécification de coaxialité le critère retenu est alors celui de l'équilibrage des temps de chaque phase.


- toujours lusiner le trou du côté le plus accessible.

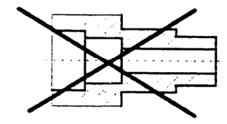

-travail en sous-phase possible (retournement de la pièce) si on possède un diamètre identique ou si on peut aménager les mors.

ARBRES CREUX COURTS ETAGES A L'INTERIEUR ET A L'EXTERIEUR

Fiche processus F1

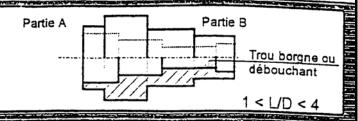


page 2/ 2

TOUR A COMMANDE NUMERIQUE: CODE


Processus n°3 code 3

PHASE 10 machine à centrer-dresser

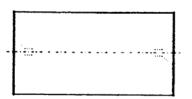

Mise à longueur et réalisation des deux centrages.


PHASE 20 TCN1

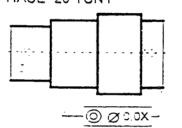

Usinage de A et B (entraineur frontal employé)


- ébauche des deux côtés
- finition des deux côtés

PHASE 30 TCN2

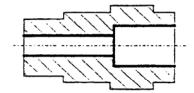

Usinage de tout ou partie du trou - ébauche puis finition


PHASE 40 TCN3

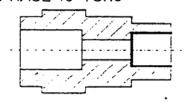

Usinage du trou restant - ébauche puis finition

Processus nº4 code 4


PHASE 10 TCN1

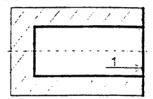

Usinage de tout ou partie du trou et dressage 1

- ébauche puis finition

PHASE 20 TCN2

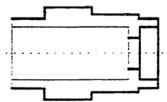

Usinage de A,B et du trou restant - ébauche ouis finition

Remarque:

ce processus peut être employé:

- lorsque la tolerance de coaxialité entre deux diamètres de deux parties est très faible et les ébauches peu importantes.
- lorsque les formes intérieures ne permettent pas une éventuelle reprise
- lorsque le travail en barre n'est pas envisageable (∅ pièce > ∅ passage broche; machine inappropriée au travail en barre)

Remarques:

ce processus deut être employé:
- lorsque le travail en barre n'est
pas envisageable () più de >
② passage broche, machine
inappropriée au travail en barre).
- lorsque la tolerance de coaxialité
entre 2 ② de 2 parties est très faible
et les ébauches peu importantes ou
(et) lorsque les formes des surfaces
exténeures ne perméttent pas
une reprise correcte

Processus n°5 code 5


PHASE 10 TCN1



Usinage de A, B et de tout ou partie du trou

ébauche puis finition

PHASE 20 TCN2

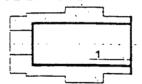

Usinage du trou restant et dressage de 1

- ébauche puis finition

Remarques:

ce processus peut être employé:
- lorsque la tolérance de coaxialité
entre 2 Ø de 2 parties est très faible
et les ébauches peu importantes
- lorsque les pièces disposent d'un
trou prut d'un diamètre important
(pièces moulées, estampées ou du
type "tube"); ce trou offrant une
meilleure mise en position en phase
10 que les formes extérieures.

ARBRES PLEINS LONGS Partie A Partie B NON ETAGES OU 2D MAXI Partie C(trou borgne) Fiche processus: L/D > 4Page 1/2 TOUR A COMMANDE NUMERIQUE : CODE 3 Processus n°2 code 2 Processus n°3 code 3 Processus n°1 code 1 PHASE 10 TCN1 PHASE 10 TCN1 . PHASE 10 TCN1 Dressage, centrage. Dressage, centrage côté A ou B. Dressage côté B. Avance barre. Tronçonnage. Avance barre. Usinage de C(si bon coté). Mise en place contre-pointe. Usinage de B. PHASE 20 TCN2 ou TP Usinage de A et B. Avance barre. Tronconnage. Tronçonnage. PHASE 20 TCN2 PHASE 20 TCN2 Dressage, centrage. Dressage de la surface PHASE 30 TCN3 ou TCN2 tronconnée en phase 10 et Centrage et dressage. usinage du trou C(si ce dernier Mise en place contre-pointe. se trouve du bon côté). Usinage de A PHASE 30 TCN2 Usinage de A et B PHASE 30 TCN1 ou 2 Usinage de C (si besoin) Phase 40 TCN ou TP Usinage du trou C (s'il n'a pu Usinage de C (si besoin). être réalisé précédemment). Remarques: Remarques: Cette solution utilise le travail en i Remarques: Cette solution est à envisager barre. Elle pourra être employée Cette solution en accord avec la pour les pièces très longues si la longueur de B <2 diamètres... règle 2 sera à privilégier si l'on qui imposent une concentricité La phase 20 nécessite un peut travailler en barre. Elle rigoureuse entre A et B. La montage mixte avec mors doux. pourra être améliorée, si la série phase 30 demandera des Le défaut de concentricité entre est assez importante en usinant dispositifs spéciaux pour éviter A et 3 ne pourra pas être C dans la phase 10 après le la déformation de la pièce sous inférieur à 0,05(courant : 0,08). centrage puis en utilisant une les efforts de coupe. En phase 20, l'usinage du contre-pointe adaptée. Les phases 20 et 40 pourront dressage et du centrage demande des précautions (Vc, f) avantageusement être La phase 20 et 30 peuvent être il sera avantageusement réalisé. réalisées sur des tours réunies en une seule phase qui pourra se décomposer en deux classiques. pièce totalement prise dans le S/phase afin de changer de mandrin puis reprise en position sens la pièce prise en mors avancée avec mise en place de doux aménagés. la contrè-pointe pour la suite de : Economiquement, la phase 30 la phase.Cette dernière et la phase 20 auront peut être solution est impérative pour le avantage à être usinées sur des cas de pièces très longues. tours parallèles classiques.

ARBRES PLEINS LONGS Partie A Partie B NON ETAGES OU 2D MAX Partie C(trou borgne Fiche processus: <u>TOUR A COMMANDE NUMERIQUE : COD</u> Processus n°4 code 4 Processus n°5 code 5 Processus n°6 code 6 PHASE 10 TCN1 PHASE 10 TCN1 PHASE 10 Machine à centrer-dresser Dressage Dressage des deux extrémités Dressage coté B. Usinage de C(si besoin) (mise à longueur de la pièce). Usinage de C(si bon coté). Usinage de B. PHASE 20 TCN1 PHASE 20 TCN2 PHASE 20 TCN2 Centrage et dressage. Usinage de A et B. Travail Mise en place contre-pointe. entre pointes avec entraineur Dressage Usinage de A frontal. Usinage de B PHASE 30 TCN1 ou 2 PHASE 30 TCN2 Usinage de C (si besoin) Usinage de C (si nécessaire). Usinage du trou C(si besoin) Remarques: Ce processsus exclut le travail Remarques: en barre. Il sera employé lorque le côté A Cette solution exclut le travail en Remarques: barre. Elle pourra être employée Cette solution est à envisager reste brut. si la longueur de B < 2 diamètres lorque le travail en barre est L'usinage côté 5 devra avoir La phase 20 nécessite un exclu. une longueur < à 2 Diamètres, montage mixte avec mors doux. Ce processus permet d'obtenir si ce n'est pas le cas, il faudra Le défaut de concentricité entre des défauts de coaxialité faible prévoir un soutien avec une A et B ne pourra pas être entre A et B. contre-pointe. inférieur à 0.05(courant : 0.08). Les conditions de coupe devront En phase 20, l'usinage du prendre en compte les risques dressage et du centrage de déformation de la pièce sous demande des précautions (Vc, f) l'action des efforts de coupe. il sera avantageusement réalisé pièce totalement prise dans le mandrin puis reprise en position avancée avec mise en place de la contre- pointe pour la suite de la phase. Cette dernière solution est impérative pour le cas de pièces très longues.


ARBRES PLEINS LONGS Partie B Partie A Partie C **ETAGES EXTERIEUR** Partie D (Trou non débouchant) Fiche processus: L/D > 4R A COMMANDE NUMERIQUE : CODE Processus n°3 code 3 Processus n°1 code 1 Processus n°2 code 2 PHASE 10 Machine à PHASE 10 TCN1 PHASE 10 TCN1 centrer-dresser Dressage Dressage et centrage Dressage Usinage de D si besoin Centrage Usinage de C(éb et fn) Avance barre PHASE 20 TCN1 Avance barre Usinage de A, B, C ébauche et Tronconnage. finition Tronconnage PHASE 20 TCN2 PHASE 20 TCN2 Usinage de A, B, C(ébauche et finition selon besoin). Travail entre Dressage de la surface tronçonnée pointes avec entraineur frontal. (si besoin) Usinage de D si coté adéquat PHASE 30 TCN2 Usinage de D si besoin. Dressage PHASE 30 TCN2 Usinage de D si besoin Usinage de D seion besoin Usinage de A et B(éb et fn) Remarques: Remarques : Ce processus utilise le travail en Ce processus exclut le travail en Remarques: barre. Il permet d'obtenir une très barre. Il permet d'obtenir une bonne Ce processus utilise le travail en bonne coaxialité entre les coaxialité entre les divers diamètres. barre diamètres extérieurs. Néanmoins, les diamètres extérieurs La partie B pourra être réalisée ne devront pas présenter des écarts dans la phase 10 en même temps Processus nº4 code 4 trop importants si l'on veut conserver que l'usinage de C ou dans la une bonne rigidité à la pièce. phase 20 avec A. Le choix sera PHASE 10 TCN1 imposé par les contraintes de coaxialité ou par la recherche de la Remarque générale : moindre déformation de la pièce Les pièces de ce type(F3) sous les efforts de coupe. nécessitent en général un traitement thermique(de masse Dressage ou superficiel)qui obligera une Usinage de D si bescin reprise de la pièce(après Tth) Usinage de C(eb et fn) sur une rectifieuse cylindrique. Il ne faudra pas oublier de laisser PHASE 20 TCN2 Remarques: des surépaisseurs d'usinage au Ce processus exclut le travail tournage afin de pouvoir réaliser en barre. En phase 10 ou 20 si correctement la phase de la pièce et assez rigide on supprimera finition par abrasion. le centrage et la mise en place de la Dressage contre-pointe. On pourra, si le soutien Centrage est nécessaire dans la phase où on Mise en place contre-pointe usine D. usiner D après le centrage Usinage de A et B(éb et fn) et utiliser une contre-pointe aménagée. Usinage de D si nécessaire

Partie B Partie A Bagues Rondelles Fiche Processus F4 (1/1) L/D < 1TOUR A COMMANDE NUMERIQUE: CO Processus №3 Processus №2 Code 2 Code 3 Processus Nº1 Code 1 PHASE 10: TCN1. PHASE 10: TCN1. PHASE 10: TCN1. Barre Usinage partie A ou B (Ebauche + Finition) Usinage partie A ou B (Ebauche • Finition) Usinage partie A ou B (Ebauche • Finition). Usinage d'amètre extérieur (Ebauche + Finition). Usnage d'amètre intérieur (Ebauche + Finition) Usinage diamètre extérieur (Ebauche + Finition). Usinage diamètre intérieur (Ebauche + Finition). Usinage diamètre inténeur (Ebauche • Finition) Tronçonnage. PHASE 20: TCN2 PHASE 20: Tour Parallèle Eventuellement PHASE 20: Tour Parallèle Finition surface troncomée. Remarques: Procesous réserve aux pièces permettant le Usinage partie restante (Ebauche • Finition). travail en barre. Usinage diamètre extérieur (Ebauche - Finition) Usinage partie restante (Ebauche - Finition). - Ce processus d'usinage permet d'obtenir un défaut minimum de coaxaité (ou concentraité) entre la partie inteneure et la partie exténeure. Remarques: Remarques: - Processus réservé aux pièces ne permettant · Prodescus reserve aux pieces ne permettant pas le travail en barro. pas le travail en barre. - Processus envisageable uniquement pour les pièces dont la partie intérieure permet une L iii D si le d'ametre exteneur doit être usiné. · Le travaii en sous-chases est cossible si le - Le travail en sous-phases est possible si la dametre brut est peu différent du dumetre usine partie extérieure n'erit pas à usiner. ou a un amenagement des mors est possible. L'usinage du d'ametre exteneur pout être reason en dutux operations a la cotation le Ce processus d'usinage permet d'obtenir un defaut minimuni de coaxialité (ou concentroite) entre la partie inteneure et la partie exténeure.

Bagues épaulées extérieur Intérieur lisse ou épaulé

Fiche Processus F5 (1/2)

Partie A

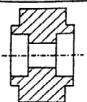

Partie B


L/D < 1

TOUR A COMMANDE NUMERIQUE: CODE

Processus Nº2 Code 2


Processus Nº1 Code 1

PHASE 10: TCN1.

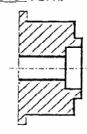

Usinage partie A ou B (Ebauche + Finition).
Usinage diametre extérieur (Ebauche + Finition).
Usinage diametre intérieur (Ebauche + Finition).

PHASE 20: TCN2

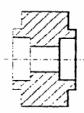

Usinge partie restante (Ebauche - Finition),

Remarques:


- Processus reservé aux pièces ne permettant cas le travail en barre.
- Processus réserve aux pièces pour lesquefes L « 0 à le d'ametre exteneur doit être usné.
- Le travail en sous-phases est possible si un amenagement des mors est possible.
- L'usinage du diametre exteneur peut être realize en seux opérations à la cotation le permet



Pu:




ou en phase 20 si une reprise est posable cur le premer côte uano PHASE 10: TCN1.

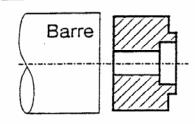

Usinage partie A ou 8 (Ebauche + Finition).
Usinage diamètre extérieur (Ebauche + Finition).
Usinage diamètre intérieur (Ebauche + Finition).
Tronçonnage.

PHASE 20: TCN2

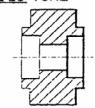

Usnage partie restante (Ebauche • Finition).


Remarques:

The state of the s

- Processus réservé aux pièces permettant le travail en baire.
- Le d'amètre exténeur commun aux deux parties pout être usiné en phase 20 pour équilibrer les temps d'usarage.

Processus №3 Code 3

PHASE 10: TCN1.

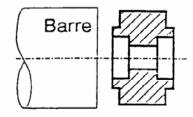

Usinage partie A et 8 (Ebauche • Finition).
Usinage diamètre extérieur (Ebauche • Finition).
Usinage diamètre intérieur (Ebauche • Finition).
Tronconnage.

Eventuellement
PHASE 20: Tour Parallèle.


Finition surface troncomée.

Remarques:

- Processus réservé aux pièces permettant le travail en barre.
- Ce processus d'usinage permet d'obtenir un défaut minimum de coaxialité (ou concentricité) entre la partie intérieure et la partie exténeure.
- La partie exténeure côté baire ne doit cas avoir une différence de d'amètre trop importante avec le diametre commun.
- Le dametre intérieur commun doit permettre le passage des outils nécessaires à l'usinage de la partie inteneure côté barre.
- La parte intérieure côte barre ne doit pas avoir une différence de diametre trop importante avec le diametre commun.

Bagues épaulées extérieur Partie B Partie A Intérieur lisse ou épaulé Fiche Processus F5 (2/2) L/D < 1 OUR A COMMANDE NUMERIQUE: O Processus Nº5 Code 5 Processus Nº4 Code 4 PHASE 10: TCN1. PHASE 10: TCN1. Usinage partie A ou B (Ebauche · Finition) Usinage partie A ou B (Ebauche • Finition). intérieur et face avant seulement. Usinage d'amètre exténeur (Ebauche • Finition). Usinage d'amètre intérieur (Ebauche • Finition). PHASE 20: TCN2 PHASE 20: TCN2 Usinage parties restantes (Ebauche • Finition). Usinage partie restante (Ebauche - Finition). Usinage d'amètre exténeur (Ebauche • Finition). Usinage d'ametre inteneur (Epauche + Finition). Remarques: - Processus reservé aux pièces ne permettant - Processus reserve aux pieces ne permettant pas le travail en barre. pasie travail en barre. Processus reserve aux pièces pouvant être - Ce processus ne peut être envisagé que pour reproses our les formes inténeures. ies pieces dont le brut dispose d'une ebauche de - On peut décider d'usiner la totalité du premer la partie inteneure permettant une onse de pièce. côte de la pièce cans la phase 10. Le choix parmi - Le dametre exteneur peut être uané en phase les deux solutions se fera à partir de la cotation 20 a necessaire et posable. et de l'accessibilité de la pièce en phase 20. Ce processus permet d'obtenir un défaut minimum de coaxialité (ou concentraté) entres les différentes surfaces extérieures. Services of the property of the property of the service of the ser


ARBRE PLEIN COURT Partie B Partie A **ETAGES EXTERIEUR** 1 < L/D < 4 Fiche processus TOUR A COMMANDE NUMERIQUE : CODE 3 Processus Nº 3 code 3 Processus N° 2 code 2 Processus Nº 1 code 1 PHASE 10 TCN1 PHASE 10 TCN1 PHASE 10 TCN1 barre Usinage des deux parties : Usinage partie A ou B: Usinage première partie : ébauche de A et B: ébauche puis finition; ébauche - finition de A et B; - tronçonnage si travail en barre tronçonnage. PHA^E 20 TCN2 PHASE 20 TCN2 Remarques: - ce processus est à réserver au travail en barre; - la partie "côté barre" ne doit pas avoir un écart diamétral très important avec le diamètre commun Usinage partie restante : Usinage partie restante ébauche ébauche puis finition. Processus Nº 4 code 4 PHASE 10 machine à PHASE 30 TCN3 Remarques: - le choix du premier côté usiné centrer-dresser relève de la règle R3 (paragraphe 5.3.3); - la finition du diamètre commun aux deux parties sera faite dans la Mise à longueur et réalisation Finition des deux côtés. phase ou l'exigence de coaxialité de deux centrages. (entraineur frontal avec un autre diamètre est la plus PHASE 20 TCN1 empioyé) forte. Toutefois, si la dispersion probable de reprise est très Remarque: inférieure à la spécification de ce processus peut être employé coaxialité, le critère retenu est alors lorsque la spécification de coaxialité celui de l'équilibrage des temps de entre deux diamètres de deux - Ebauche des deux côtés. chaque phase: parties est très faible et les Finition des deux cotés. - travail en sous-phase possible ébauches importantes. (entraineur frontal employé) (retournement de la pièce) si on possède un diamètre identique ou si Remarque: ce processus peut être employé on peut aménager les mors. lorsque la spécification de coaxialité entre deux diamètres de deux parties est très faible et les ébauches peu importantes.

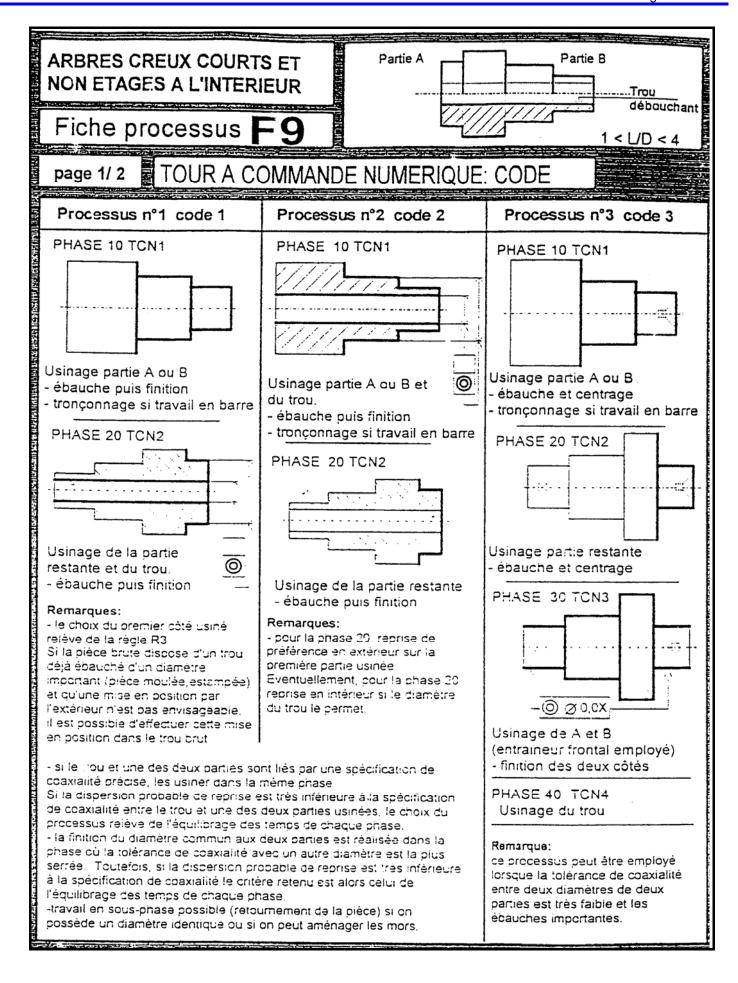

Partie B Partie A ARBRES CREUX COURTS ET NON ETAGES A L'INTERIEUR débouchant Fiche processus 1 < L/D < 4 OUR A COMMANDE NUMERIQUE: CODE page 2/ 2 Processus nº6 code 6 Processus nº4 code 4 Processus n°5 code 5 PHASE 10 TCN1 PHASE 10 machine à PHASE 10 TCN1 centrer-dresser Usinage du trou et dressage 1 - ébauche puis finition PHASE 20 TCN2 Usinage de A et B Mise à longueur et réalisation Usinage des deux parties - ébauche puis des deux centrages. - ébauche de A . B et du trou finition - finition de A , B et du trou PHASE 20 TCN1 - tronconnage. Remarques: ce processus peut être employé: - lorsque le travail en barre n'est Eventuellement pas envisageable (Ø pièce > PHASE 20 TCN2 Ø passage broche; machine inappropriée au travail en barre) - lorsque la tolérance de coaxialité - finition de la surface entre 2 Ø de 2 parties est très faible et les ébauches peu importantes ou tronconnée en phase 10 @:00x-(et) lorsque les formes des surfaces extérieures ne permettent pas une reprise correcte. Remarques: Usinage de A et B - ce processus est à réserver au (entraineur frontal employé) Processus n°7 code 7 travail en barre. - ébauche des deux côtés - la partie "côté barre" ne doit pas - finition des deux côtés avoir un écart diamétral très PHASE 10 TCN1 PHASE 30 TCN2 important avec le diamètre Usinage de A commun. et B - ce processus permet d'obtenir - ébauche puis des défauts de coaxialité très finition faibles entre les parties A, B et le trou (pas de dispersions de PHASE 20 TCN2 remise en position). Usinage du trou Usinage du trou - ce processus cermet également - ébauche puis finition l'obtention de pièces du type et dressage 1 entretoise. - ébauche puis ce processus peut être employé: finition - lorsque la tolérance de coaxialité Remarques: entre deux diamètres de deux ce processus peut être employé: parties est très faible et les - lorsque la tolérance de coaxistité ébauches peu importantes. entre 2Ø de 2 parties est très faible - lorsque les formes intérieures ne et les ébauches peu importantes permettent pas une éventuelle - lorsque les pièces disposent d'un reprise. trou brut d'un diamètre important - lorsque le travail en barre n'est (pièces moulées, estampées ou du Cylindre usinė au brut pas envisageable (Ø pièce > type "tube"); ce trou offrant une meilleure mise en position en phase Ø passage broche; machine 10 que les formes extérieures. inappropriée au travail en barre).

ARBRES CREUX LONGS Partie A (brute ou usinée) NON ETAGES Partie B (Trou débouchant Fiche processus: L/D > 4Processus n°3 code 3 Processus n°1 code 1 Processus n°2 code 2 PHASE 10 Machine à PHASE 10 TCN1 PHASE 10 TCN1 centrer-dresser Dressage, centrage. Dressage et centrage Dressage Avance barre Centrage Perçage Mise en place contre-pointe PHASE 20 TCN1 Alésage ébauche et finition(si Usinage de A(ébauche et nécessairre). finition). Avance barre Tronçonnage. Tronconnage PHASE 20 TCN2 Usinage de A (ébauche et finition) PHASE 20 TCN2 Dressage de l'extrémité brute de PHASE 30 TCN2 tronçonnage si les contraintes L..... dimensionnelles ou d'état de surface l'imposent. 1..... Dressage Remarques: Centrage Ce processus est réservé au travail Usinage de B : Perçage Perçage en barre pour des pièces dont la Alésage ébauche surface extérieure reste prute. Alésage(ébauche et finition) Alésage finition si nécessaire Selon les qualités définies pour Processus n°4 code 4 cette surface. PHASE 10 TCN1 Remarques: Ce processus est réservé au Remarques: travail en barre. Le défaut de Ce processus ne s'applique pas au 4...... travail en barre. coaxialité entre les diamètres La coaxialité entre les diamètres extérieur et intérieur ne pourra Dressage extérieur et intérieur ne pourra pas être inférieur à 0.05mm. Centrage quère descendre en dessous de Perçage 0.05mm. Alésage ébauche et finition(si nécessairre). PHASE 20 TCN2 Drassage extrémité tronçonnée si des contraintes dimensionnelles ou d'état de surface l'imposent. Remarques: Ce processus exclut le travail en barre. Il s'applique à des pièces dont la surface extérieure reste brute

4.3. ÉTAPE 4 C: Détermination de la gamme type

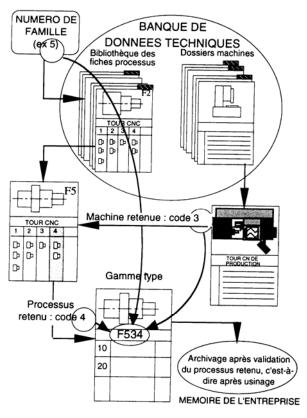

14 : Élaboration de la gamme type

Pour arriver au document final qui est la gamme de fabrication, il existe une étape intermédiaire, propre aux pièces cylindriques, qui est la consultation ou la création de la gamme type. C'est une gamme particulière propre à une famille de pièces. Elle est construite (après l'analyse morphologique) à partir des fiches processus, du parc machine disponible, des outillages potentiels, etc., et correspond à l'usinage des seules surfaces de révolution. Les formes additionnelles ne sont pas prises en compte.

La figure 14 présente le cheminement à suivre pour créer une gamme type. La fiche processus extraite de la banque de données de l'entreprise donne différentes solutions possibles pour l'obtention des pièces appartenant à cette famille selon la machine outil envisagée. Le choix de l'une d'entre elles est toujours dicté par une étude de rentabilité à laquelle se rajoute parfois une contrainte technique liée à l'obtention d'une coaxialité entre deux diamètres de deux parties. La gamme type F534 signifie:

F5 : pièce de la famille 5;

3 :code de la machine retenue;

4 :code du processus retenu.

4.4. <u>ÉTAPE 5 C</u>: Regroupement des opérations en phase de tournage

Les règles établies pour les pièces prismatiques restent valables pour les pièces cylindriques :

- celles concernant les regroupements d'opérations sont directement incluses dans les fiches de processus;
- l'ordonnancement des phases consiste simplement à trouver le côté de la pièce qui sera usiné en premier (application de la règle R3);
- le choix du posage est dicté par l'application des règles R5 et R6, ce qui amène à privilégier la prise de pièce en mandrin.

4.5. <u>ÉTAPE 6 C</u>: Intégration des opérations complémentaires dans le

processus de tournage

Les surfaces additionnelles de non-révolution font l'objet d'une étude identique à celle présentée pour les pièces prismatiques. Les opérations d'usinage en découlant peuvent s'intégrer de deux manières différentes au processus de tournage

- directement dans les phases si l'emploi d'un tour à axe C est techniquement et économiquement possible.
 Il faudra donc effectuer un calcul rapide de rentabilité;
- par l'adjonction de phases supplémentaires de fraisage ou de perçage. Suivant l'importance des opérations, on prendra une machine-outil classique ou un centre d'usinage. Là encore, le choix du moyen découle d'une étude de rentabilité.

Les règles d'ordonnancement, de regroupement et de choix de posage R1 à R6 sont toujours à appliquer.

